



SERVICE INFO – FAG 0040



Szerelési utasítás

Módosított ütköző alátét a BPW-tengelyek kerékagyainál

Tengelygyártó: BPW


Cikksz.: 723 5012 10
723 5031 10

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrészkatalógusban.

A BPW-tengelyek kerékagyainál a tengelynyák kisebb és nagyobb vállal (1. ábra) lehetnek beszerelve. A nagyobb vállal rendelkező tengelynyákat mindig egy ütköző alátéttel szerelik.

Fontos:


A fent nevezett FAG SmartSet-tel szerelt kerékagyak beszerelésekor a gyári ütköző alátétet már nem szabad beszerelni! Ehelyett a kerékagy csomagolásában található mellékelt ütköző alátétet kell használni (2. ábra).

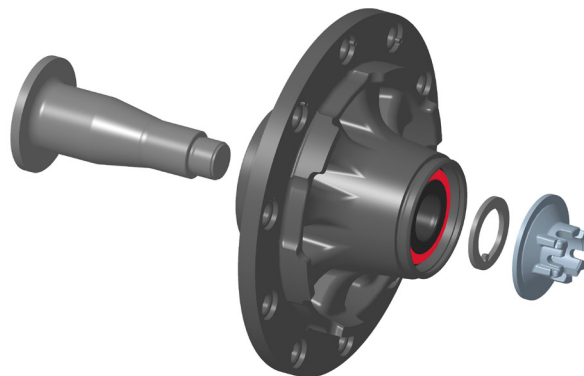

2. ábra: Kerékagy módosított ütköző alátét és tengelynya nagyobb vállal

Oka:

A kerékcsapágy különböző felépítése miatt az eredeti ütköző alátét vastagsága nem elegendő ahhoz, hogy a tengelynya válla és a kerékcsapágy közötti szükséges távolságot létrehozza. Üzem közben emiatt megsérül a tömítés és a kerékcsapágy idő előtt tönkremegy. A mellékelt szállított ütköző alátét vastagabb kivitelű és így biztosítja megfelelő távolságot.

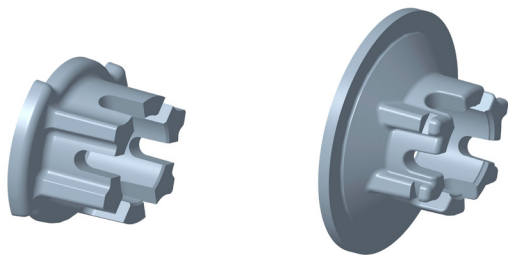

1. ábra: Tengelynya kisebb (bal) és nagyobb (jobb) vállal

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

FAG 0040