




SERVICE INFO – INA 0003



Hihnankiristimien - ja ohjainrullien tarkastus yleistarkastuksen yhteydessä

Autonvalmistajat: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Moottorit: 1.4; 1.4 16V
1.6; 1.6 16V

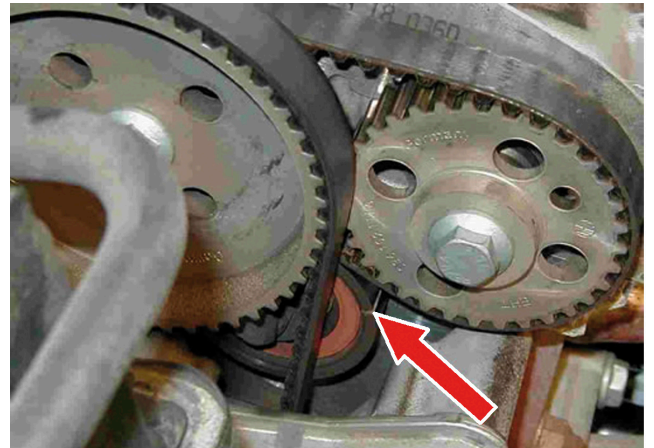

Kuva 3

Edellä esitettyjen ajoneuvovalmistajien 8- ja 16-venttiilillä moottoreilla varustetuissa malleissa voi joissakin tapauksissa ilmetä hihnankiristimen (kuva 1) ja/ tai ohjainrullan (kuva 2) juoksupinnan vaurioita.

Pyörän juoksupinnan vioittuminen voi määrättyissä olosuhteissa johtaa hammashihnan vioittumiseen ja sitä seuraavaan katkeamiseen!

Suosittelemme hammashihnakäytön kaikkien komponenttien yksityiskohtaista visuaalista tarkastusta 30.000 km tai viimeistään 60.000 km välein.



Kuva 1



Kuva 2

Menettely:

Pyöritä moottoria hitaasti käsin, Hihnankiristimen juoksupinnan vika (kuva 3, nuoli) voi sen asennosta riippuen olla alapuolella, eikä sitä havaitse ensisilmäyksellä.

Havaittaessa hihnankiristimen tai ohjainrullan juoksupinnan vähäinkin vioittuminen on vioittuneet komponentit vaihdettava.

Asennusohjeet:

- Ennen asennusta on tarkastettava hihnankiristimen ja ohjainrullien mahdolliset viat.
- Osat eivät kestä pudottamista.
- Älä käytä hammashihnan asennukseen mitään työkalua (esim. ruuvimeisseliä).
- Vioittuneet komponentit on vaihdettava

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

INA 0003