

Information 1426

**H0949R, H0949, H1147R, H1147, H0393R,
H0393, H1150R, H1150**

**Verdichterrad beschädigt! Anschluss Verdichtereingang
Dichtmuffe prüfen!**

Achtung: Bei der Montage des Luftansaugrohres ist unbedingt darauf zu achten, dass die Dichtmuffe (Bild 1) nicht verletzt wird! (Anzugsdrehmoment minimal)



Ist die Dichtmuffe beschädigt (Bild 2) muss diese unbedingt ersetzt werden. Teile der beschädigten Dichtmuffe können vom Turbolader angesaugt werden und einen Fremdkörperschaden verursachen. Folge ist eine oder mehrere verbogene bzw. abgebrochene Verdichterradschaufeln.

Unbedingt den gesamten Ansaugbereich auf Fremdkörper prüfen und reinigen, da sonst ein Wiederholungsschaden droht.

Fahrzeughersteller: MERCEDES-BENZ, JEEP, CHRYSLER

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.