

Information 1430


H0923R, H0923W, H0923

Ausfall Turbolader, Leistungsmangel, Aussetzer, Leuchten der Motordiagnoseleuchte

Dichtung im Bereich des Windschutzrahmens prüfen bzw. erneuern.

Wenn die Dichtung im Bereich des Windschutzscheibenrahmens nicht korrekt anliegt und abdichtet, können die Steuerdose am Turbolader und das Potentiometer der Steuerdose durch eindringendes Wasser Schaden nehmen.

Wird ein neuer Turbolader verbaut ist unbedingt darauf zu achten, dass die Dichtung nicht beschädigt ist und korrekt anliegt, ansonsten ist diese zu erneuern. Unterbleibt dies, ist mit einem erneuten Schaden am Turbolader zu rechnen.

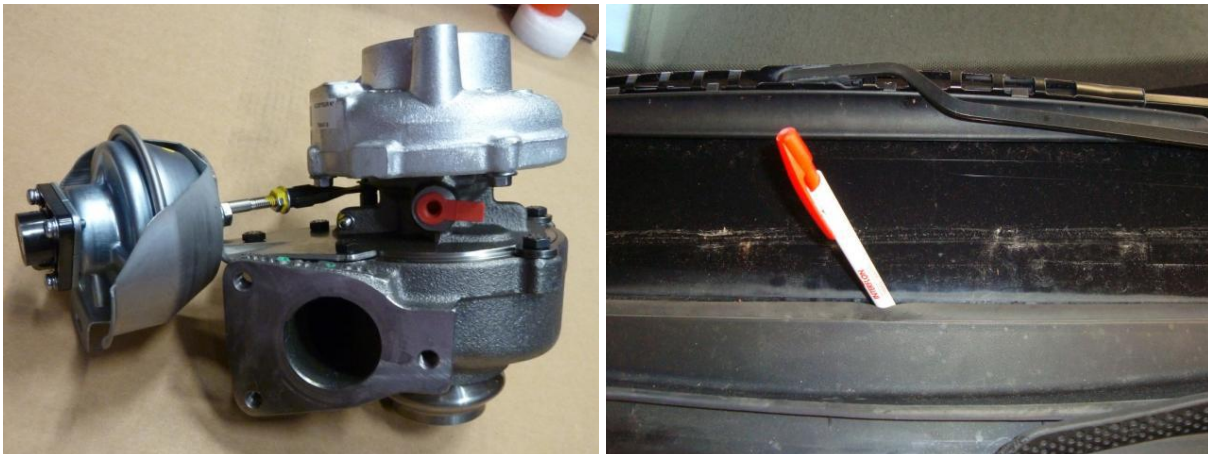

Fahrzeughersteller: PEUGEOT, CITROËN

Fahrzeug: 307, 407, 508, 607, C4, C5 Motorcode: DW10BTED4 u.m.

Hersteller Ausf.-Nr.: 753556-0002, 756047-0004, 753556-0006, 756047-5005S (GARRETT); OE-Nr.: 0375J1, 0375K9, 0375K8, 9658673480, 9682778680, 9663201280, 9654919580, 0375K1, 9645919580, 9662301280 u.m.

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.

Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.