

Yeni MCK1370 kiti: Ped'ler ve gergiler


Yeni Marelli triger zinciri kiti MCK1370, önceki iki MCK1150 ve MCK1190 kitinde bulunan bileşenleri bir araya getiriyor ve bazı VW modellerinde, özellikle 2006 - 2013 yılları arasında üretilen 1.8 ve 2.0 TFSI motorlarda (önceki MCK1150) ile 2013 - 2016 yılları arasında üretilen motorlarda (önceki MCK1190) uygun motor tevzi sisteminin değiştirilmesini sağlıyor.

Otomobil üreticisi üretim yılları boyunca, onarım sırasında bazı bileşenlerde (gergiler ve ped'ler) göz önünde bulundurulması gereken bazı değişiklikler gerçekleştirdi.

Grup mili gergisi

MCK1370 kitinin içinde aşağıda belirtilen gergi mevcuttur:

Gergi OE kodu: 06H109467AF.

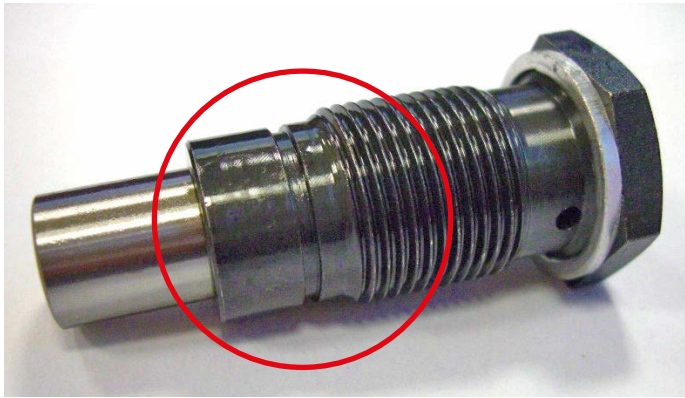

Bu gerginin yüzeyinde küçük bir basamak vardır.

OE programına göre:


ENGINE	GERGİ KODU	İKAME
CAEB, CDNBCAED ve CHJA	06H109467AF	06H109467BA

Sabit ped ve üst kılavuz ped

Ayrıca, bu parçalarda üretim yılları boyunca değişiklikler yapıldı:

ÜST KILAVUZ PED	İKAME
OE kodu: 01/07/2013 tarihine kadar üretilen 06H109469T	OE kodu: 01/07/2013 tarihinden itibaren üretilen 06K109469N
	

Bileşenlerdeki değişiklikler belirgindir: uzunluk ve uçların şekli farklılık gösterir.

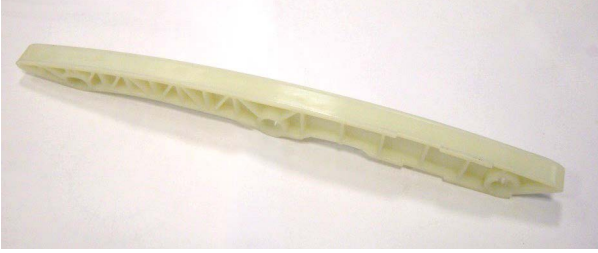SABİT PED	İKAME
OE kodu: 01/07/2013 tarihine kadar üretilen 06H109469AP	OE kodu: 01/07/2013 tarihinden itibaren üretilen 06K109469M
	

Bileşenlerdeki değişiklikler belirgindir: toplam uzunluk ve uçların şekli farklılık gösterir.

Kullanılacak doğru Marelli zincir kitini belirlemek için, araca takılan bileşenlerin OE kodunun doğrulanması için **şasi numarasının** kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Gerçekleştirilen tüm bu değişiklikler göz önüne alındığında, bazı araçlara gerginin yeni versiyonunun (örn. :) **VE ped'lerin eski versiyonunun** (örn. :) *takılmış olması ya da bunun tam tersi mümkündür.*

Magneti Marelli Part & Services, yukarıda bahsedilen araçların onarımını mümkün kılmak için önceden mevcut iki kitin ortak ve ortak olmayan bileşenlerini bir araya toplayan MCK1370 kitini geliştirmeye karar verdi.

Bu nedenle, MCK1370 kitinin içinde, doğru bir onarımın gerekliliklerini aşan, ancak bu motorlara takılabilecek farklı olası bileşen kombinasyonları için gerekli olan bileşenler sağlanmıştır.