



## SERVICE INFO – FAG 0039



# Indicații pentru montare

## Folosirea FAG SmartSet în locul unui cartuş de unsoare la butucii de roată pentru axe BPW

Producătorul axei: BPW

Nr. identificare  
piesă: 723 5007 10  
723 5008 10  
723 5009 10  
723 5014 10

Pentru această operație, vezi catalogul de piese.

Aplicarea unei cantități suficiente de lubrifianț de tipul corespunzător este extrem de importantă atunci când vine vorba despre menținerea unei durate lungi de viață a rulmenților de roată. De aceea, butucii de roată BPW (Figura 1) au cartușe de unsoare premontate în centrul lor, pentru a le asigura lubrifierea. După ce și-au terminat treaba la acești butuci de roată, atât cartușul de unsoare, cât și rulmenții de roată trebuie curățați și trebuie adăugat lubrifianț nou.

Schaeffler Automotive Aftermarket oferă acum o metodă alternativă de reparație pentru înlocuirea rulmenților de roată la axe BPW. Soluția constă într-un butuc de roată (Figura 2) și un FAG SmartSet premontat, cu lubrifianțul deja asigurat.

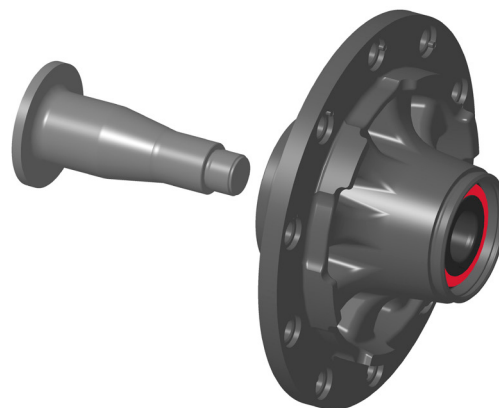


Figura 2: Butuc de roată cu FAG SmartSet pentru axe BPW

### Observație:

Întrucât FAG SmartSet este un ansamblu etanș, nu se montează niciun cartuş de unsoare la acest butuc de roată.

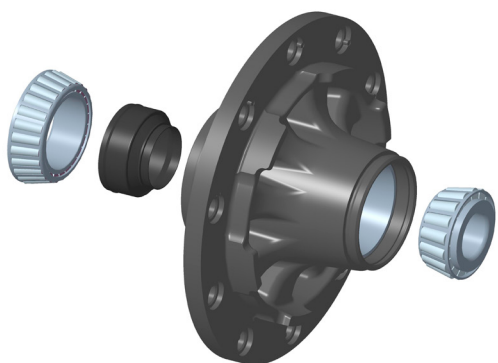


Figura 1: Cartuş de unsoare (negru) al unui butuc de roată pentru axe BPW

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL

HOTLINE +40 268 505 200

aftermarket.ro@schaeffler.com

www.schaeffler.ro/aftermarket; www.repxpert.com

SCHAEFFLER  
REP>XPERT