



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Braço tensor 533 0075 30

Deve-se ter em consideração o comprimento dos parafusos

Fabricantes: Seat, Volkswagen

Modelos:

Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo

Volkswagen: Caddy, Golf, Polo, Sharan, Transporter, Vento

Código do motor: AAC, AAM, ABA, ABS, ABF, ABN, ACC, ADC, ADD, ADL, ADY, ADZ, AEH, AEK, AEP, AER, AFT, AGG, AKL, AKR, AKS, ANN, ANP, APF, ATM, ATU, AUR, AWF, AWG, AXG, EZ, 2E, 1F

Nº de artigo: 533 0075 30
529 0089 10

Consulte a correta identificação nos catálogos.

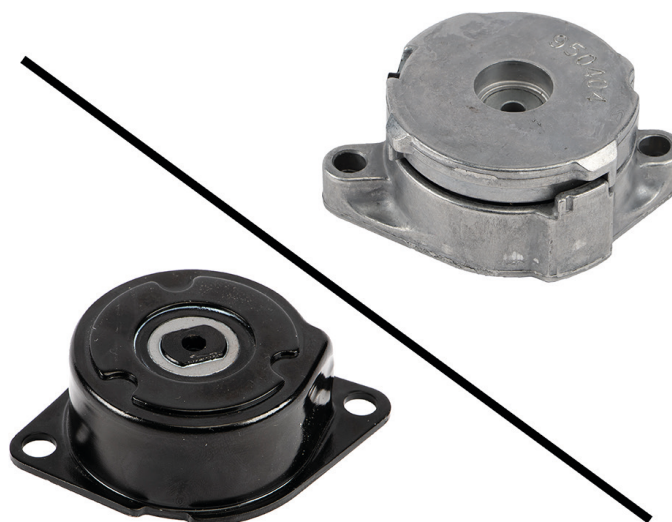


Figura: No lado esquerdo, modelo novo; no lado direito, modelo antigo

Devido ao desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, o braço tensor 533 0075 30 foi modificado. Por conseguinte, são necessários parafusos mais curtos para montar o novo modelo de forma profissional. Os parafusos M8x35 são substituídos pelos parafusos M8x22.

No novo braço tensor 533 0075 30, apenas podem ser utilizados parafusos com a medida M8x22 para realizar reparações profissionais!

A informação de serviço mostra as características óticas do modelo anterior (figura do lado direito) e do modelo novo (figura do lado esquerdo).

Durante a fase de transição, é possível que ambos os modelos se misturem.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Telefone: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
www.rexpert.pt

