


Information 1417

H0776R, H0776, H0713R, H0713W, H0713, H0717R, H0717W, H0717, H0719R, H0719W, H0719, H0502R, H0502W, H0502, H0777R, H0777, H0747R, H0747W, H0747, H0755R, H0755W, H0755, H0807R, H0807, H0811R, H0811, H0878R, H0878

Pfeifgeräusch nach kurzer Fahrtstrecke – Lagerspiel nicht erhöht

Beim Einbau der einzelnen Krümmerdichtungen ist unbedingt auf die Einbaulage zu achten. Die Durchlässe sind außermittig und liegen bei einer falschen Montage nur leicht auf. Dies kann bereits nach kürzerer Fahrzeit zu einer Undichtigkeit führen.

Bitte unbedingt nachprüfen ob die Anschlussflächen für Krümmer am Zylinderkopf plan sind und ob alle Ansaugrohre, Dichtungen, Leitungen usw. dicht sind – kann zu **Pfeifgeräuschen** führen!

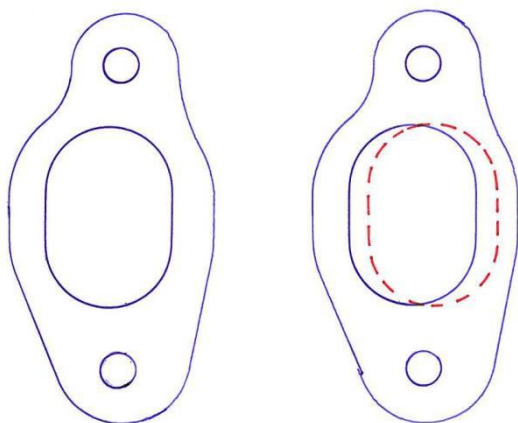

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.