


# Information 1431

**H0353R, H0353, H0715R, H0715**

**Turbolader hat Leistungsmangel und Pfeifgeräusche  
sofort nach dem Einbau!**

Bei Einbau des Turboladers ist besonders auf die Dichtung zwischen Abgaskrümmen und Turbolader zu achten!

Es ist sehr leicht möglich diese in einer falschen Position, siehe Bild rechts zu verbauen, dadurch kommt es dann zu einem Leistungsmangel und Pfeifgeräuschen.

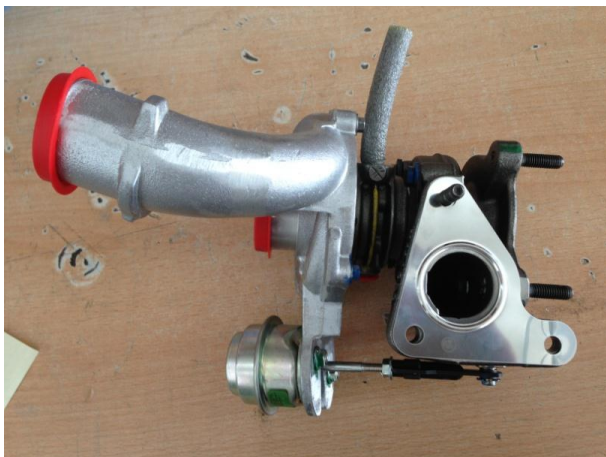

**RICHTIG !**



**FALSCH !**

**Fahrzeughersteller:** OPEL; VOLVO; RENAULT; NISSAN ; MITSUBISHI

**OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken**

**Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.**

**Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.**